

Egyszerűsített környezetbiztonsági adatlap:

Helyszín:

Budapest, II. Budakeszi út 45.

Helyrajzi szám (hrsz):

10893/10

Kivágandó fák mennyisége:

1 db

<u>Faj (latin):</u>	Fraxinus excelsior (Kiszáradt fa)
<u>Azonosító szám:</u>	02BUD041008
<u>Törzsátmérő (1m-en):</u>	25 cm
<u>Kertészeti szempontból elkerülhetetlenül szükséges fakivágások aka(i):</u>	Kiszáradt fa - balesetveszélyes
	Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
	Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot
	Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált
A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali kivágása vált indokoltá.	

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:



Készült: 2021.08.16



Fa azonosítója:	02BUD031015
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	7
Törzs magasság (m):	5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	48
Törzs kerület 1 m-en (cm):	151
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, rovar-, gomba termőtest, kártétel	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, ághelysebek, kevés beforrt sebhely, sok sarj, erőteljesen hajlott, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
sérülés, korhadás, sok fattyúhajtás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
csonkolt, torz, fattyúhajtások, erőteljesen sérült sudár, erőteljesen korhadt sudár, nagy sérült-ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 15.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29

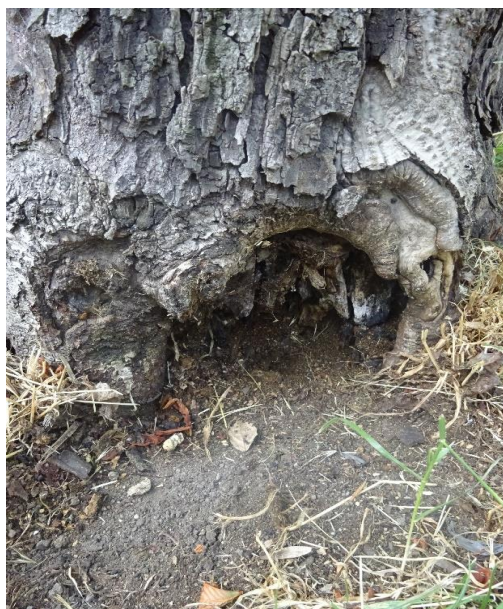

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD031026
Fafaj (latin):	Aesculus sp.
Fafaj (magyar):	Vadgesztenye
Famagasság (m):	16
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	54
Törzs kerület 1 m-en (cm):	170
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II. ker. Budakeszi út 21.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD031029
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	18
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	53
Törzs kerület 1 m-en (cm):	166
Korona átmérő (m):	7

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy korhadás, nagy odú, sok ághelyseb, rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, nagy vízsák, sok fattyúhajtás, villás vázág elágazás, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsonk, torz, sérült-, sok száraz- ág, erőteljesen légvezeték köré nőtt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 21.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,6
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD031038
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	16
Törzs kerület 1 m-en (cm):	50
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, sok sarj, gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, ághelysebek, sarjak	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
sérülés, terhelt	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
vitalitása csökkent, sérült-, száraz- ág, erőteljesen légvezeték köré nőtt	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 27.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD041018
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	7
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	23
Törzs kerület 1 m-en (cm):	72
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, sok a felszínre került, enyhén a talajfelszín megemelte, lehordott	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar- kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
sérülés, terhelt, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kevés ágcsomk, sérült-, száraz- ág, erőteljesen légvezeték köré nőtt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 47/c.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD051011
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	6
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	12
Törzs kerület 1 m-en (cm):	38
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy rovar- kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, sok sarj, mély repedés, rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, terhelt	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sok ágcsont, erőteljesen visszaszáradóban, vitalitása csökkent, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 49/b.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserezendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD071006
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	4,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	12
Törzs kerület 1 m-en (cm):	38
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy fűnyíró okozta sérülés, nagy rovar- kártétel	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, sok ághelyeseb, sok beforrt sebhely, mély repedés, mély fagyléc, rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy rovar kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
sok ágcsont, torz, alászorult, féloldalas, erőteljesen visszaszáradóban, vitalitása csökkent, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, sok keresztbenövő-, villás elágazású- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 59.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29

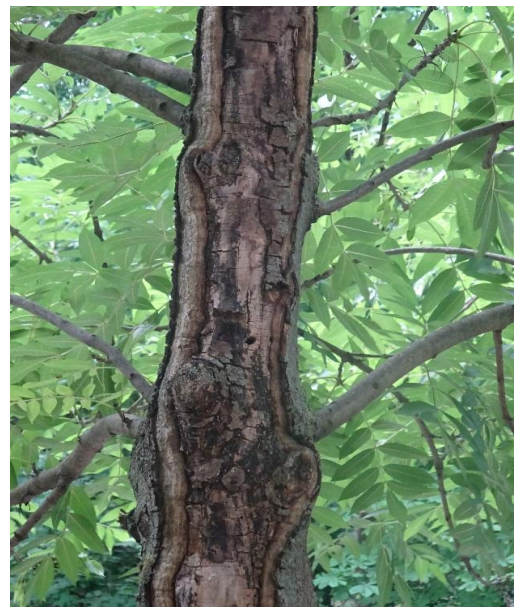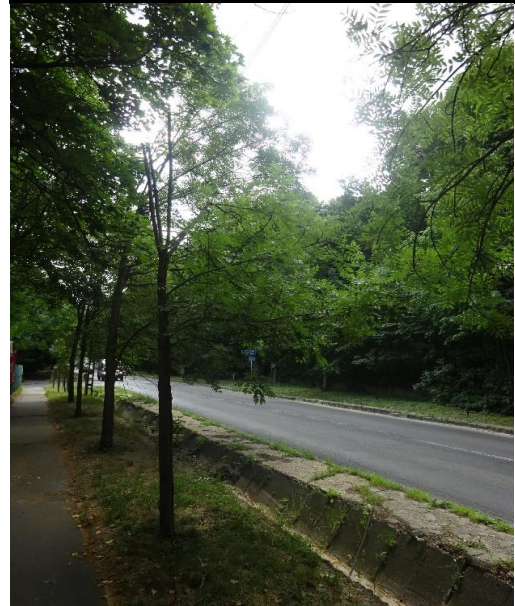

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD071026
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	18
Törzs magasság (m):	7
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	41
Törzs kerület 1 m-en (cm):	129
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, sok sarj, erőteljesen csavarodott	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sok ágcsonk, féloldalas, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, sok keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 61-67.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD071052
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	1,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	10
Törzs kerület 1 m-en (cm):	31
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, ághelysebek, sok sarj, rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
sok ágcsont, csonkolt, torz, sok ághelyseb, nagy sérült-, korhadt-, sok száraz-, sok keresztbenövő- ág, rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II. ker. Budakeszi út 73.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD071055
Fafaj (latin):	Aesculus sp.
Fafaj (magyar):	Vadgesztenye
Famagasság (m):	17
Törzs magasság (m):	8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	40
Törzs kerület 1 m-en (cm):	126
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 73.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD071067
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	53
Törzs kerület 1 m-en (cm):	166
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, beforrt sebhelyek, sarjak, sekély fagyléc, enyhén hajlott	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, odú, villás vágás elágazás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
csontkolt, torz, ifjított, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy koradt-, nagy odvaság, légvezeték köré nőtt, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 73.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	12,6
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.



Fa azonosítója:	02BUD091009
Fafaj (latin):	Populus nigra
Fafaj (magyar):	Fekete nyár
Famagasság (m):	16
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	26
Törzs kerület 1 m-en (cm):	82
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, palackszerűen megvastagodott	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, hajlott	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kevés fattyúhajtás, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
ágcsontok, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kis lehasadt-, kevés száraz-, villás elágazású- ág, erőteljesen légvezeték köré nőtt	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	FŐKERT NONPROFIT Zrt.
Helység:	Bp. II. ker. Budakeszi út 93.
Vizsgálat időpontja:	2021.06.29



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	4,2
Favizsgáló:	Weisz János FŐKERT NONPROFIT Zrt.