




Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Kökény u. 49-51.	Kitérés iránya Dél-Kelet
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: 4.	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 2
Fafaj - latin: Populus nigra	A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen
Magyar név: fekete nyár	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, a húzott oldalon károsodott, jelentős korhadások alakultak ki.
Fa magassága: 14 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 2
Alsó koronaszint: 3 m	A gyökérnyakon a húzott oldalon kéregsérülés és korhadás alakult ki.
Törzs magassága: 4 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs átmérő 1m-en: 71 cm	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzskerület 1m -en: 222,94 cm	A törzs ferde növekedésű, rajta kéregsérülés, kéreglevélások és korhadások alakultak ki.
Korona átmérője: 8 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 3
Az élőhely leírása:	A koronaalap terhelt, az elágazásban vízszák alakult ki. Kéreglevélások és kisebb korhadások alakultak ki.
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, időszakosan téli sózással terhelt. A fahely 3m zöldsávban, nagyrészen burkolattal fedett, a közelben épületek helyezkednek el.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona korábban csonkolt, a visszavágásoknál bekorhadások és erős hajtásképzés alakult ki.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 2
	Egy évtizeden belül lecserélendő a fa
	A fa általános állapotmutatója: 40%
	A fa ápoltsági mutatója: 3
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2
	A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 22,1%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A fa ferden növekedésű, a húzott oldalon a gyökérzet súlyosanb károsodott, környezetét veszélyezteti.



Műszeres favizsgálati adatlap - csak a fához tartozó "Favizsgálati adatlappal" együtt használható

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés első rétegen:

Réteg magassága 5 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 83 cm
Átmérő 2 70 cm
Törzskerület - cm

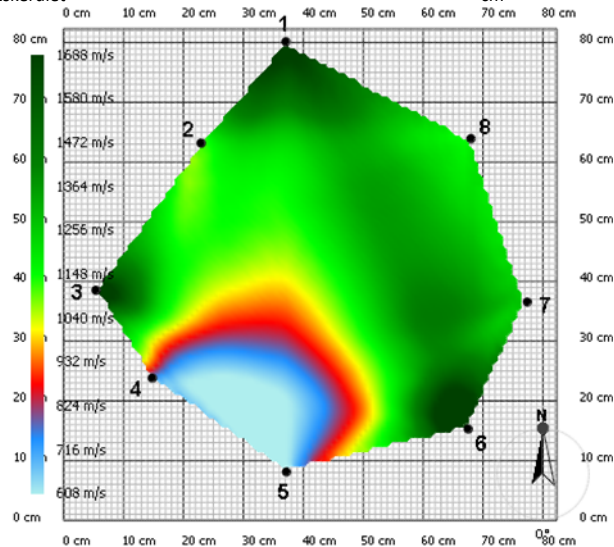

1 - 50% között	EXTRÉM KOCKÁZAT	A korhadt terület aránya: 23%	Biztonsági faktor érték 26m/s szélesebbség esetén:	Nem releváns
51 - 100% között	MAGAS KOCKÁZAT			
101 - 150% között	MÉRSÉKELT KOCKÁZAT			
151% felett	ALACSONY KOCKÁZAT			



A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgálat az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!